

E52


# Fiche mode opératoire avec TEKLA

## Travailler avec une copie du modèle TEKLA


#### 1. Créer la fiche

1.1 <u>Mettre les sous-ensembles concernés par la fiche dans une phase nommée levage</u>


Maintenir la touche ALT enfoncée pour sélectionner un sous-ensemble complet Maintenir CTRL + ALT pour sélectionner simultanément plusieurs sous-sensembles

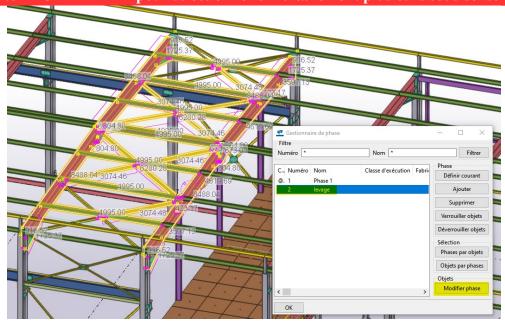


1.2 <u>Filtrer l'affichage sur la phase levage pour contrôler que tous les sous-ensembles souhaités sont présents.</u>

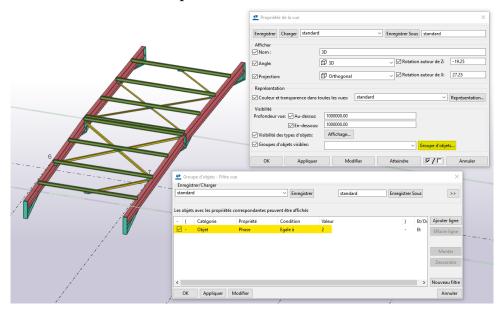


#### 1.3 <u>Créer un plan d'ensemble paramétré de la manière suivante :</u>

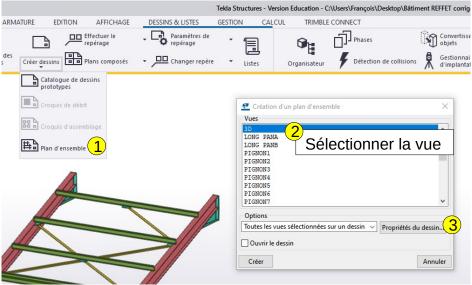

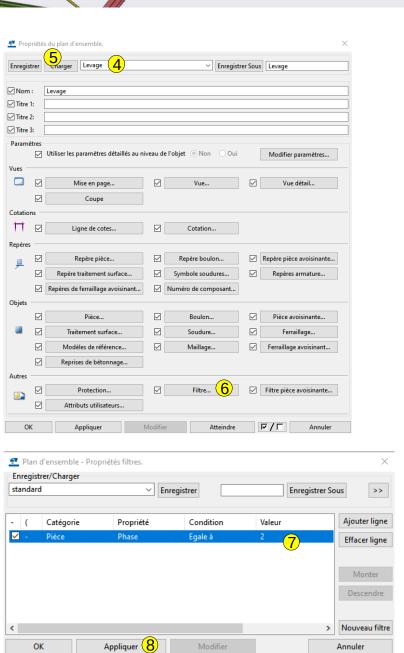

### 1.4 <u>Organiser la fiche avec différentes vues et informations</u>

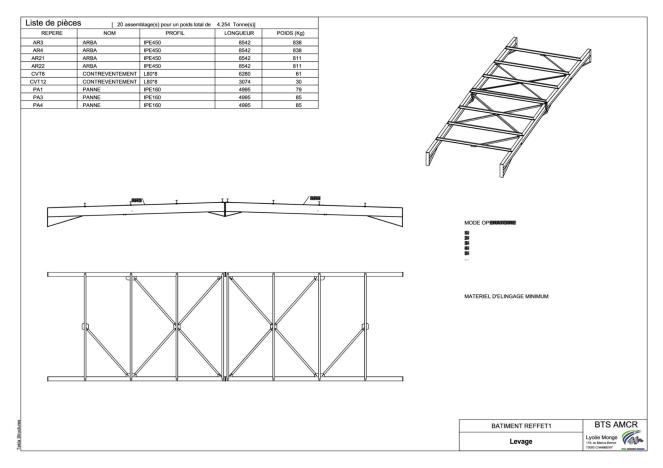


#### Informations devant figurer sur le plan:

- Repère des pièces sur la perspective.
- Principales cotations pour l'assemblage
- Cotation des centres de gravité des 1/2 traverses
- Descriptif du mode opératoire
- Descriptif des élingues à utiliser


### 2. <u>Gérer l'affichage des centres de gravité</u>

TEKLA est capable de positionner le CdG des pièces ou assemblage. La méthode ci-dessous permet de faire apparaître le CdG sur la fiche de mode opératoire.

- 2.1 <u>Dans le modèle, sélectionner le sous-ensemble (ALT+sélection).</u>
- 2.2 Point au niveau du CdG

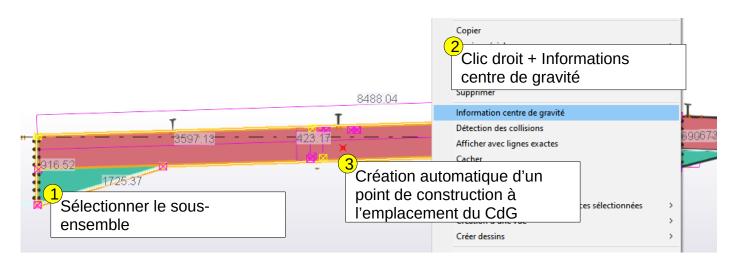

2.3 <u>Mettre un boulon (diamètre 10, tolérance 0) au niveau du point pour retrouver son emplacement dans le plan.</u>

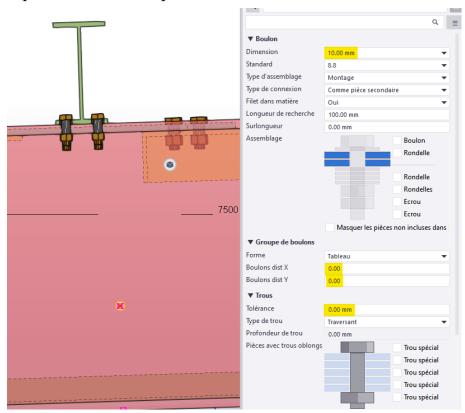

## 2.4 <u>Coter la position du CdG dans le plan.</u>

